ストリング直流計測ユニット用センサー部
ＴＣＴ４シリーズ
取扱説明書

１．セット内容

品名	数量	備考
センサー部本体	1	センサー部１つあたりの数量となります。 接続ケーブルの長さは、TCT4-30 は 30cm、TCT4-50 は 50cm、TCT4-70 は 70cm、TCT4-90 は 90cm となります。
脚部①	4	
脚部②	4	
接続ケーブル	1	

２．脚部の取付

付属の脚部①及び②をセンサー部本体の四か所に取付、M3 サイズのねじで止めしてください。

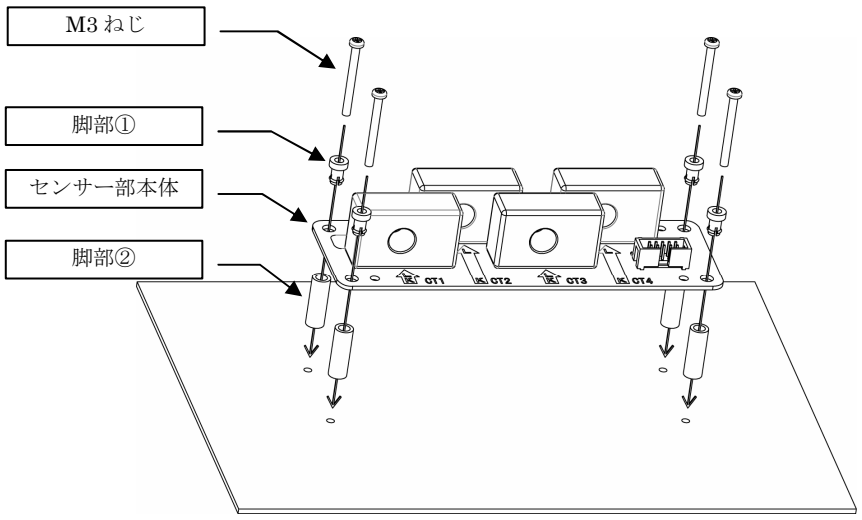

１．脚部①をセンサー部本体に取り付けてください。
２．脚部②をセンサー部本体を挟み込むように脚部①に取り付けてください。
３．残りの脚部①、②を取り付けてください。
４．M3 ねじを使用し、固定してください。

２．外形図

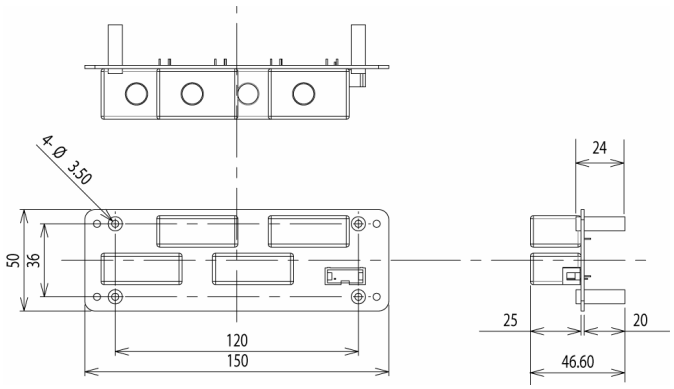

質量：約１００ｇ

３．取付寸法

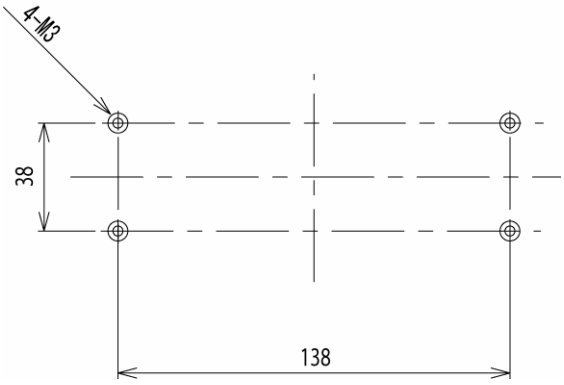

※M3 サイズの長さ 30㎜程度のねじを使用して取り付けてください。

品質・性能向上のため，記載内容はお断りなく変更することがありますので，ご了承下さい。

タケモトデンキ株式会社
URL http://www.takemotodenki.co.jp

本社・工場　〒５３２－００２７　大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ　０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ　０６（６３０８）７７６６

東京支店　〒１６６－０００４　東京都杉並区阿佐ヶ谷南３－１２－９
ＴＥＬ　０３（３３９２）６３１１
ＦＡＸ　０３（３３９２）７１５１

ＴＫ－１８５０５　　初版　H24. 8.31.